

Szerelési útmutató

Tisztítóajtó utólagos csatlakoztatása

FIGYELEM: Tartsa be a biztonsági előírásokat!

A tisztítóajtó-készlet tartalma:


- Kerámia csomk
- Tisztítóajtó
- Lezáró fedél
- Schiedel 1 kg hézagkitt
- Kivágó sablon
- Fűrészlap
- Szerelési útmutató



A kivágó sablon segítségével rajzolja fel a nyílás helyét a köpenytéglára.



A jelölések mentén vágja be a köpenytéglát egy sarokcsiszolóval.

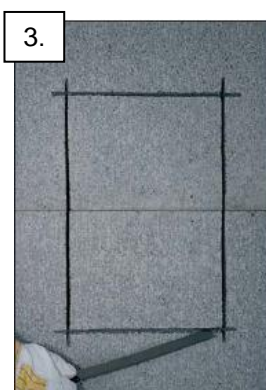


A bevágás mentén fűrészlappal vágja át a szigetelést, majd távolítsa el a kieső részt.



Használja a füstcső-csomkot sablonként, és a csomk belső átmérője mentén rajzolja meg a nyílást.



A jelölés mentén sarokcsiszolóval vágja be a leendő törések helyét. A nehezen elérhető részeket később vágja be. (Lsd. 8. és 9. kép)

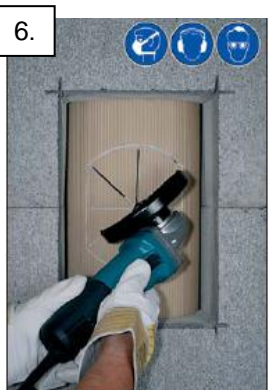

A sarokcsiszolóval csillag alakzatban vágja át a profilcsövet.



A profilcső darabjait óvatosan távolítsa el kalapáccsal.



Az oldalaknál megmaradt részeket vágja be kb. 10-15 mm széles csíkokban.



A megmaradt profilcső darabokat távolítsa el kalapáccsal.



Sarokcsiszolóval dolgozza el a törésvonal mentén levő az egyenetlen részeket.




Tisztítsa meg mindkét ragasztási felületet, majd hordja fel a kerámia-csonkra a megkevert hézagkittet.



Erősítse fel a füstcső - csonkot a profilcsőre.



Távolítsa el a felesleges kittet egy szivaccsal.

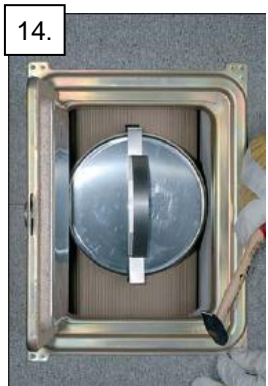

Helyezze fel a lezáró fedelet, majd szegelje fel a tisztítóajtót. Figyelem! Ezt a műveletet csak a száradási idő (kb. 48 óra) letelte után végezze el!



A beszerelt tisztítóajtó.