



Univerzálny prestup strechou Wakaflex

Všeobecné pravidlá inštalácie

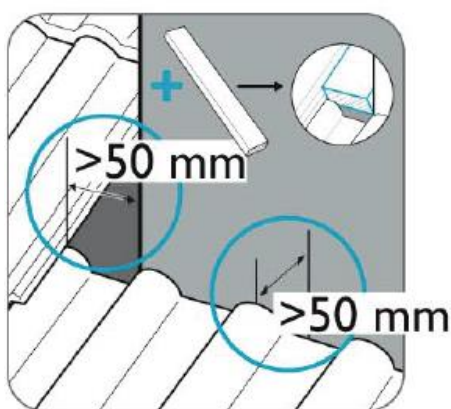

- Zabezpečte, aby prestup strechou Wakaflex bol položený iba na suchý a bezprázdny povrch bez zvyškov oleja, tuku, silikónu. Nemontujte prechod na namrznutý povrch.
- Uistite sa, že vo ná medzera medzi streznou krytinou a komínom je menšia ako 50mm inak nainštalujte dodatočné latovanie pod krytinu.
- Pri profilovanej streznej krytine musí prekrytie Wakaflexu prejsť cez celý bok a0 po koniec vodného kanála. Pri hladkej (plechovej) streznej krytine musí byť prekrytie minim. 120 mm.
- Minimálne prekrytie dvoch kusov Wakaflexu (napr. pre rozšírenie) musí byť minimálne 50 mm. Nerobte spoj vo vnútri kanála.
- Vyhnite sa inštalácii v priestoroch zvodov a v miestach, kde by mohlo dôjsť k zberu vlhkosti bez odtoku - teda stojatej vode.
- **Wakaflex je nekompatibilný s nasledujúcimi látkami:** živica, decht, terpentín, benzín, tuk, olej, kyselina chlorovodíková, tetrahydrofurán.

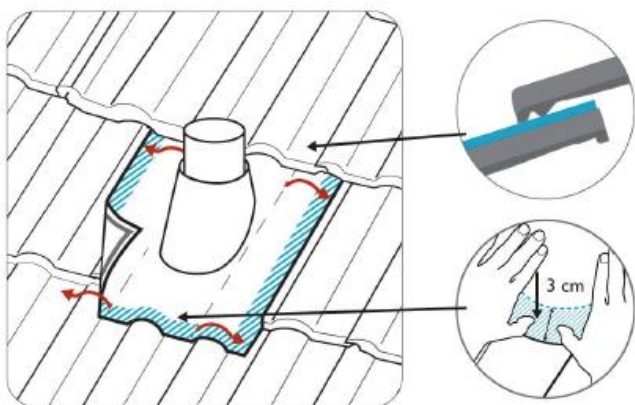

Vytvarujte prestup strechou Wakaflex na streznej krytine vľavo a vpravo od otvoru (z boku a0 po vodný kanál).

Pripevnite prestup strechou Wakaflex do správnej polohy na nosný strezný materiál v oblasti, kde je umiestnený butylový pás (3 cm od okraja).

Upozorujeme, že Wakaflex musí byť položený pod celú streznú dlaôdicu (hrebenuvú stranu).

Dodržujte pri montáži bezpečnostné predpisy pre ochranu zdravia.

Pri prácach vo výškach aplikujte ochranné prostriedky pre ochranu pred pádom.

Používajte ochranné rukavice a opatrne narábajte s ostrými pracovnými strihacími a rezacími nástrojmi!


Montážny návod



1. Prvý krok: Komínový systém je nainštalovaný cez strechu. Nechajte nad komínom odkrytú strechu.



2. Umiestnite prestup strechou Wakaflex na komín.

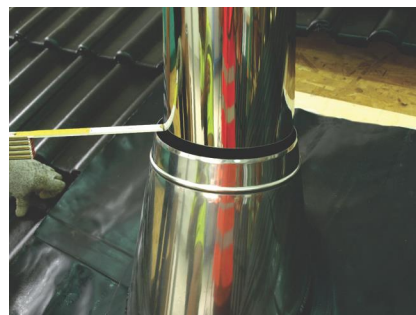

3. Vycentrujte prestup meraním vzdialenosti od komína po obvod na okraji ku0e a.



4. Odstrá te fóliu na spodnom okraji a opatrne vyhla te prestup na streznej krytine, tak aby sa zachovala pozícia prestupu.




5. Vytvarujte prestup Wakaflex na streznú krytinu na spodnej, avej a pravej strane kanála (z boku a0 po vodný kanál).



6. Pomocou val eka dôkladne pritla te Wakaflex na streznú krytinu, aby ste zabezpe ili tesné spojenie.



7. Vlo0te latovanie a uchy te ho medzi krokvy umiestnené na avej a pravej strane komína.

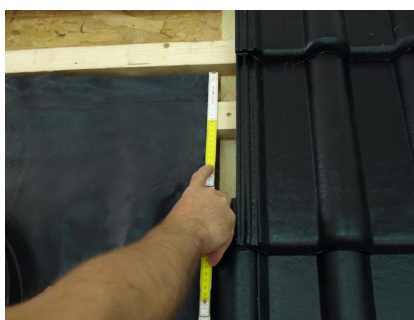

8. Doska by mala by zachytená 5 cm pod horným okrajom Wakaflex-u.



9. Sklopte bo ný okraj membrány, tak aby ste vytvorili drená0nu bariéru.



10. Preložte membránu smerom nahor tak, aby ste vytvorili Oľiabok, aby ste predizli prenikaniu vody do streznej konztrukcie.



11. Preložte membránu Wakaflex na dosku a upevnite ju na mieste pomocou klincov na pravej, avej a hornej strane.



12. Zrežte streznú krytinu na vhodný tvar tak, aby ste vyplnili vo ný priestor okolo prechodu komína.



13. Uložte horný rad streznej krytiny do správnej polohy.




14. Skontrolujte presahy, osadenie streznej krytiny a tesnos spojov.



15. Nainztaľujte protidaľ ovú manľetu a utiahnite skrutku tak, aby manľeta tesne obopínala teleso komína.



16. Na spoj medzi komínom a protidaľ ovou manľetou naneste tmel s vyzzou tepelnou odolnos ou.

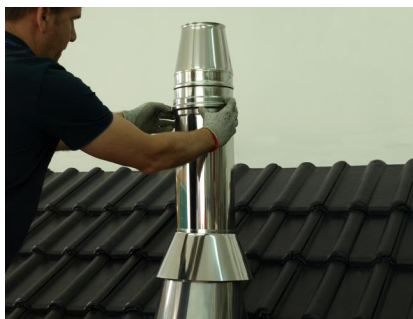

17. Nainztaľujte kryciu hlavu a zaistite ju sponou.



18. Dokon ite inztaľáciu skontrolovaním tesnosti a pevnosti spojov.