



Univerzálny prestup strechou Wakaflex

Všeobecné pravidlá inštalácie

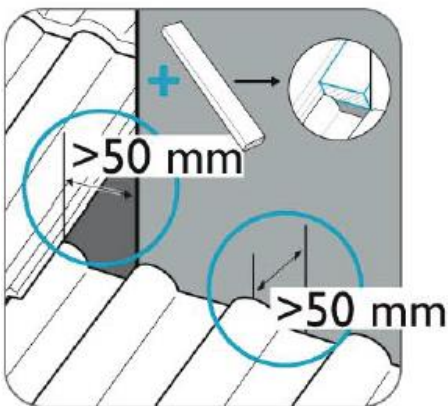

- Zabezpečte, aby prestup strechou Wakaflex bol položený iba na suchý a bezprázdny povrch bez zvyškov oleja, tuku, silikónu. Nemontujte prechod na namrznutý povrch.
- Uistite sa, že vo ná medzera medzi streznou krytinou a komínom je menšia ako 50mm inak nainštalujte dodatočné latovanie pod krytinu.
- Pri profilovanej streznej krytine musí prekrytie Wakaflexu prejsť cez celý bok a0 po koniec vodného kanála. Pri hladkej (plechovej) streznej krytine musí byť prekrytie minim. 120 mm.
- Minimálne prekrytie dvoch kusov Wakaflexu (napr. pre rozšírenie) musí byť minimálne 50 mm. Nerobte spoj vo vnútri kanála.
- Vyhnite sa inštalácii v priestoroch zvodov a v miestach, kde by mohlo dôjsť k zberu vlhkosti bez odtoku - teda stojatej vode.
- **Wakaflex je nekompatibilný s nasledujúcimi látkami:** živica, decht, terpentín, benzín, tuk, olej, kyselina chlorovodíková, tetrahydrofurán.

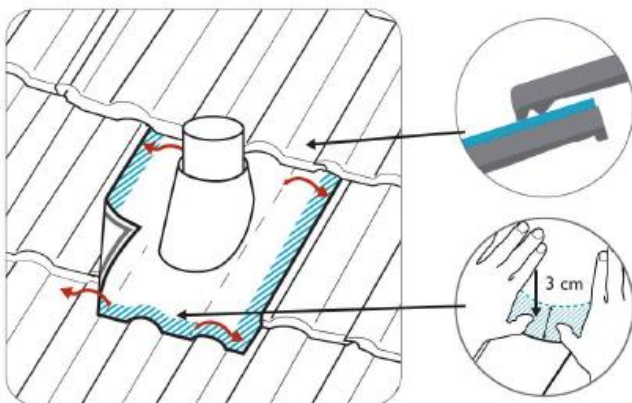

Vytvarujte prestup strechou Wakaflex na streznej krytine vľavo a vpravo od otvoru (z boku a0 po vodný kanál).

Pripevnite prestup strechou Wakaflex do správnej polohy na nosný strezný materiál v oblasti, kde je umiestnený butylový pás (3 cm od okraja).

Upozorujeme, že Wakaflex musí byť položený pod celú streznú dlaždicu (hrebenuvú stranu).

Zabezpečte vrchnú časť prechodu pred pôsobením snehu - inštalujte nad ním lapače snehu!

Wakaflex nie je pochôdnou konštrukciou!

Dodržujte pri montáži bezpečnostné predpisy pre ochranu zdravia.

Pri prácach vo výškach aplikujte ochranné prostriedky pre ochranu pred pádom.

Používajte ochranné rukavice a opatrne narábajte s ostrými pracovnými strihacími a rezacími nástrojmi!


Montážny návod



1. Prvý krok: Komínový systém je nainštalovaný cez strechu. Nechajte nad komínom odkrytú strechu.



2. Umiestnite prestup strechou Wakaflex na komín.

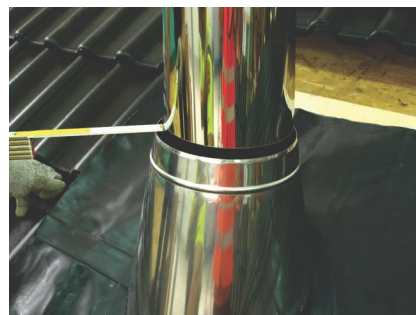

3. Vycentrujte prestup meraním vzdialenosti od komína po obvod na okraji ku0e a.



4. Odstráňte fóliu na spodnom okraji a opatrne vyhlajte prestup na streznej krytine, tak aby sa zachovala pozícia prestupu.




5. Vytvarujte prestup Wakaflex na streznú krytinu na spodnej, ľavej a pravej strane kanála (z boku a0 po vodný kanál).



6. Pomocou valčka dôkladne pritlačte Wakaflex na streznú krytinu, aby ste zabezpečili tesné spojenie.



7. Vložte latovanie a uchyťte ho medzi krokvy umiestnené na ľavej a pravej strane komína.

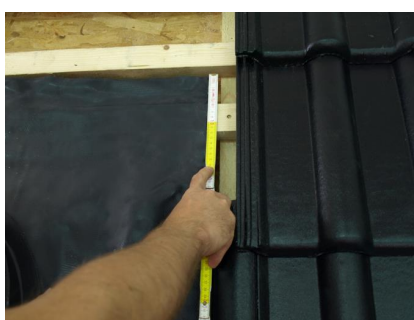

8. Doska by mala byť zachytená 5 cm pod horným okrajom Wakaflex-u.



9. Sklopte bočný okraj membrány, tak aby ste vytvorili drenážnu bariéru.



10. Preložte membránu smerom nahor tak, aby ste vytvorili Oľiabok, aby ste predizli prenikaniu vody do streznej konztrukcie.



11. Preložte membránu Wakaflex na dosku a upevnite ju na mieste pomocou klinčov na pravej, avej a hornej strane.



12. Zrežte streznú krytinu na vhodný tvar tak, aby ste vyplnili vo ný priestor okolo prechodu komína.



13. Uložte horný rad streznej krytiny do správnej polohy.



14. Skontrolujte presahy, osadenie streznej krytiny a tesnos spojov.



15. Nainztaľujte protidaľovú manžetu a utiahnite skrutku tak, aby manžeta tesne obopínala teleso komína.



16. Na spoj medzi komínom a protidaľovou manžetou naneste tmel s vyzkou tepelnou odolnosou.



17. Nainztaľujte kryciu hlavu a zaistite ju sponou.



18. Dokončite inztaľáciu skontrolovaním tesnosti a pevnosti spojov.